

Merci d'acheter le viseur rouge de point de PARALOW HS403A. Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement.

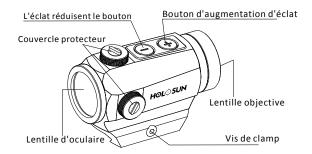


Fig1 PARALOW HS403A Viseur point rouge

Caractéristiques)

- 1. Viser de couvert: En visant, le point rouge est projeté dans le viseur ainsi aucune lumière ne peut être détectée par la cible. À la différence d'un viseur de laser qui apparaît comme point sur lequel peut être vu et par la cible.
- 2. Plein champ visuel pour l'acquisition d'objectifs: L'utilisateur peut gagner l'acquisition d'objectifs rapide et la conscience situationnelle tout en visant avec les deux yeux s'ouvrent.
- 3. Consommation de puissance faible: Seulement quelques microampères de courant sont exigés pour l'opération de viseur. Le Viseur fonctionne sur une batterie pendant jusqu'à 50.000 heures. Quand le remplacement de batterie est exigé, le compartiment à piles est caché dans la base.
- 4. Mise sous tension de mouvement: La sonde rétablira le courant avec un léger mouvement du viseur.
- 5. Système optique libre de parallaxe: La parallaxe est le ≤± 1MOA.
- 6. Mise hors tension automatique: Le viseur sera automatiquement actionné après ne pas avoir été employé pendant 8 heures.
- 7. Ajustement d'éclat: Il y a 12 arrangements pour l'intensité du point rouge afin d'assortir les conditions d'éclairage ambiants.
- 8. Imperméable: IP67
- 9. Deux boutons montés supérieurs: Les boutons montés supérieurs tiennent compte de l'opération facile sans obstruer la vision de l'utilisateur.


Avis importants

- 1. Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et coffre-fort avant l'installation de dispositif, apercevant dedans, ou installant une nouvelle batterie.
- 2. Veuillez garder l'emballage si vous devez introduire une réclamation de garantie.

Batterie

- 1. La tension d'opération pour ce dispositif est C.C de 3 V. Il y a une batterie au lithium CR2032 incluse.
- 2. La vie de batterie est jusqu'à 50.000 heures. Presque aucun besoin de changer la batterie. La batterie est logée dans la base, à l'écart.
- 3. Remplacement de batterie : Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour le remplacement de batterie quand la batterie s'épuise ou pour d'autres conditions qui exigent de la batterie d'être changée (Fig2):

- 1) Démontez le dispositif de l'arme à feu.
- 2) Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour démanteler le remplacement de base et de batterie de support :
 - a) Dévissez et enlevez les 4 vis de la base de support avec la clé Allen.
 - b) Enlevez la base de support.
 - c) Découvrez la protection en caoutchouc.
 - d) Ouvrez la carte électronique flexible de positif.
 - e) Enlevez la batterie, nouvelle batterie d'insertion dans le compartiment avec correct « + » et '- 'des polarités montrées dans le diagramme.
- 3) Fermez la carte électronique flexible de positif et la protection en caoutchouc dans l'ordre, comme dans la Fig 2. installez la base de support en serrant les 4 vis avec la clé Allen Pour finir le remplacement de batterie. Serrez même en serrant des vis sur les coins diagonaux.

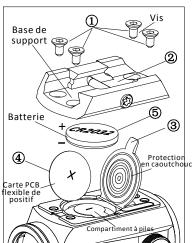


Note:

- 1) Ouvrez doucement la carte de protection en caoutchouc et électronique de positif, autrement elle peut déchirer.
- 2) Le dispositif peut avoir besoin d'alignement zéro après le emplacement de batterie.

Installation

1. Le support est adaptable à quels arme à feu avec le rail de Picatinny.



2. D'abord insérez la clé Torx dans le trou de vis de bride, puis tournez pour détacher le boulon croisé et puis pour glisser le


viseur dans le rail d'arme à feu jusqu'à une position appropriée. Attachez enfin la vis de bride. (Fig3)

1

Opération de Viseur


Les boutons de fonctionnement sont sur le dessus du viseur.

- 1. Allumez-vous: Appuyez sur le bouton d'augmentation d'éclat » + » ou le bouton de diminution d'éclat » - » une fois, (voir le Fig4), le courant est rétabli. En plus, le dispositif rétablira le courant avec seulement le léger mouvement, au lieu de mettre le commutateur en marche.
- 2. Ajustement d'éclat: Il y a 12 arrangements d'éclat pour le point rouge. L'éclat de défaut une fois actionné est le dernier arrangement utilisé. L'éclat peut être ajusté sur des états légers ambiants de match. Chaque presse pour » + » augmentera un arrangement d'éclat, et » - » diminuera un arrangement d'éclat.
- 3. Mise hors tension automatique: Le défaut puissance automatique outre de la durée est de 8 heures. Après 8 heures, la puissance s'éteint automatiquement. Vous pouvez rétablissez le courant si nécessaire en appuyant sur un bouton ou le déplacement la vue.
- 4. Mise hors tension manuelle: Pressurage " + » et « » boutons simultanément tournera la mise hors tension.



Mise à zéro

- 1. Sur le viseur est l'altitude ajustant le bouton, l'enroulement ajustant le bouton est du bon côté (voir le Fig5). Le viseur a été usine ajustée à zéro approximatif.
- 2. Construit dans l'outil de tournevis sur le chapeau protecteur peut être employé pour l'alignement de mise à zéro (voir le Fig6). Notez le label à l'intérieur du chapeau.
- 3. D'abord ouvrez le chapeau protecteur (voir le Fig1), placez le type tournevis de fente de la vis encochée, puis tournez la vis pour redresser ou gauche pour l'ajustement. Chacun gauche ou droit - le clic est pour un ajustement, équivalent à la valeur 0.5M0A.
- 4. La rotation du bouton d'altitude dans le sens des aiguilles d'une montre relèvera le point rouge, tournant la volonté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre plus bas le point rouge. De même pour l'ajustement d'enroulement, la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre déplacera le point rouge vers la droite, rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la déplacera vers la gauche.
- 5. Précaution: N'essayez pas à fini tournent les boutons, si vous vous sentez les boutons ne peuvent pas être tournés, ceci indique que vous avez atteint la limite d'ajustement, autrement le viseur peut être endommagé. Si la gamme de ajustement requise est au delà des limites, envisagez d'ajouter une entretoise supplémentaire entre le dispositif et le rail de support pour tenir compte de l'ajustement supplémentaire.

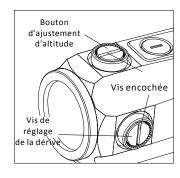




Fig 6

Fig 5

Entretien et soin

Ce dispositif est un instrument de précision qui mérite le soin raisonnablement prudent. Les bouts suivants sont fournis pour assurer l'utilisation durable du viseur.

Le système optique, y compris la lentille objective de fenêtre et d'oculaire sont verre optique multi-enduit. En nettoyant les lentilles, soufflez loin la poussière sur la surface, mouillez la lentille avec le décapant ou l'eau propre de lentille, en essuyant l'empreinte digitale et d'autres huiles avec le tissu de lentille, coton mou ou tissu de microfiber. Aucun entretien spécial n'est nécessaire pour loger la surface. Avoid touchant la surface en verre avec le tissu ou le papier de soie de soie sec. On ne permet aucun dissolvant organique tel que l'alcool, acétone. N'essayez pas de démanteler le dispositif comme les pièces internes sont particulièrement nettoyées et scellées et avec un traitement antibrouillard. Une telle tentative videra la garantie.

Si la réparation est nécessaire, vous pouvez appeler notre centre de service à la clientèle, visiter notre site Web, ou nous envoyer l'email.

Garantie limitée

RÉSUMÉ

Nous fournissons une garantie à vie limitée de la date de l'achat sur des pièces et l'exécution à l'acheteur original. À notre seul discrétion, nous réparerons ou remplacerons le produit avéré défectueux sous le service normal d'utiliser-et sans frais à l'exclusion de tous les coûts de la livraison, qui seront à la charge de l'acheteur.

Nous ne serons pas responsables des dommages fortuits, consécutifs, ou spéciaux ne surgissant hors ou dans d'aucune connexion avec l'utilisation ou la représentation de ce produit. Cette garantie est nulle si le produit a été abusé, modifié, négligé, ou démonté avant son retour.

Veuillez se référer à http://www.holosun.com pour l'information actuelle et complète de garantie et d'autres conditions.

PARALOW HS403A

HOLOSUN Viseur point rouge Holosun Technologies Inc. www.holosun.com

Service à la clientèle

Téléphone: 954-880-4823 Email: info@holosun.com

